09日本国特許庁

①実用新案出願公開

公開実用新案公報

昭53—163405

Mnt. Cl.2 F 02.F 1/08 識別記号

②日本分類 51 C 1

庁内整理番号 6524 -3G

码公開 昭和53年(1978)12月21日

審查請求 未請求

- (全 2 頁)

の内燃機関用シリンダー

②実

願 昭52-70541

@出

願 昭52(1977)5月30日

浜田義次

砂実用新案登録請求の範囲

筒状に成形された金属性のシリンダライナー 1 の外周面に金属溶射層2を形成し、さらに前記シ リングライナー1の外側にアルミニウム又はアル ミニウム軽合金からなるケーシング外層 3を一体 鋳造したことを特徴とする内燃機関用シリンダー 図面の簡単な説明

第1図はシリンダライナーに対する金属溶射説

長浜市相撲町1381-18


の出 願 人 ヤンマーディーゼル株式会社


大阪市北区茶屋町 62番地

人 弁理士 大浜博

明図、第2図はシリンダライナーの外面に金属溶 射した状態の斜視図、第3図はシリングライナー の外側にケーシング外層を一体鋳造した状態の斜 視図、第4図は第3図におけるN-N断面図、第 5図は第4図におけるA部拡大図である。

1 ……シリンダライナー、2 ……金属溶射層、 3 ……ケーシング外層。

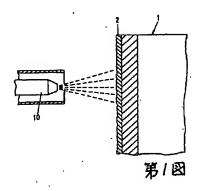

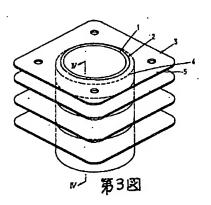

BEST AVAILABLE COPY



実用新案登録願(1)

3,000円

昭和 52年 5 月 日

特許庁長官 片山石 節 殿

1. 考案の名称

がまたもの。 内側機関系シリンダー

2. 考 案 者 住 所 **被資訊資訊** / 38 / - / 8

3. 実用新案登録出願人

^{住 所} 大阪市北区茶屋町 6.2 番地

氏 名 (678) ヤンマーディーゼル株式会社

代表 化表取締役

山岡亭男

4. 代 理 人

住 所 (〒 760) 高松市九の内10番20 兵庫相互ビル

氏 名 (7573) 弁理士 大 浜 電 話 (0818) 22-2652

5. 添附書類の目録

- (1) 明細書
- (2) 図 面
- (3) 願書副本
- 1 通
- 1 通
- 1 通
- 1 通



52 070541

19 11 2-35

明 編 書

/、 考案の名称

内艦機関用シリンダー

- 2 実用新案登録請求の範囲
 - / 簡状に成形された金属性のシリンダライナー (/)の外層面に金属溶射層(2)を形成し、さ らに前配シリンダライナー(/)の外側にアルミ ニウム又はアルミニウム軽合金からなるケーシン グ外層(3)を一体調査したことを特徴とする内 燃機用シリンダー。
- 3. 考案の詳細な説明

本考案は内機機関用シリンダーに関し、さらに 群しくは金属性シリンダライナーの外側にアルミ ニウム又はアルミニウム経合金の外層を一体勝進 する形式の内感機関用シリンダーに関するもので ある。

シリンダライナーの外側にケーシング外層を加 圧飾遊れより一体化する場合、両者の被合性を向 上させるためにシリンダライナーの外間画に凹凸

公開実用 昭和53—263405

を形成することは従来から知られているが、従来 の具体例としては次の(!)ないし(3)のよう なものが知られている。

- (/) シリンダライナー鋳造時にその外層網肌部に 凹凸を子じめ形成させるようにしたもの。
- (2) 金属関化合物を介して治金的手法により突起相当の結合を行うもの。
- (3) 対象を使用してシリングライナー外層面にマスリ面を打発するもの。

しかしながら上記(/) の場合は遠心器遺法等の特殊な典遺法によるため生産性が劣り、上記(2) の場合は治金的関処理が必要なため、コストが大きく、又上記(3) の場合は刃物によるヤスリ目打選設備が大がかりとなり設備値でコスト高になるという問題がある。

本考案は簡易で且つ生産性の高い手段によりシリングライナーの外層面に良好な凹凸面を形成し得るようにし、以つて安価で高品質の内盤機関用シリングーを提供することを目的とするものである。

以下、旅付の図面を参照して本考案の実施例に かかる内盤機関用シリンダーを認らすると、本考 案のシリンダーでは第1図に示すようにシリンダ ライナー(適常は鬱鉄又は鋼)1の外局面に鉄又 はモリブデン等の番融金属をノズル10から浴射 して金銭浴射階2を形成する。

第2図はシリンダライナー/の全外層面に金属 溶射層 2を形成した状態を示しているが、これを 加圧鋳造装置の強内に収容してその外傷にアルミ ニウム或いはアルミニウム整合金溶験物を注入す ると第3図に示すようにシリンダライナー/とケ ーシング外階 3 リー体化されたシリンダーを得る ことができる。

尚、部3図において付号4はケーシング外層3 の円筒部、5は同じくフィン説を示している。

第4日は第3日にデナシリンダーの機断面を示し第5日はその一部拡大圏を示しているが、とれ によると金属溶射層2の外面は不規則を凹凸面と なつている。 中ち、シサンダデライナー / の外面 に金属容射を行うととにより嵌シリンダライナー

声/字

公開実用 昭和53—263405

治、上記の事実は旅付の参考写真からも明瞭に 着取ることができる。

本考案は収上の実施例に明らかを取く、内感機 関用のシリンダーに関するものであるが、本考案 をロータリーエンジンに実施する時は本考案にお けるシリンダーとしてはロータリーエンジンのロ ータハウジング(凶示省略)が該当する。

続いて本考案の効果を説明すると、本考案の内 燃強関用シリンダーは、

(1)シリングライナー1の外面に単に金属溶射を

行うので凹凸面の形成するものであるからシリン 加/字 ダ製造工程中の凹凸面形成工程を補易な設備で且 つ安値に行うととができる。


(2)金属溶射層2の外面にきわめて不規則を凹凸面を形成し得るのでシリングライナー/とケーシング外層3の接合力はアンカー効果等により大幅に増強されるとともに、シリングライナー/からケーシング外層3個への熱伝導も促進されシリンダ冷却効果を同上させる。

等の製造面及び非能面での顕着な効果がある。

4. 図面の簡単左説明

第/図はシリンダライナーに対する金融俗對配 明凶、第2図はシリンダライナーの外面に金属格 別した状態の無視圏、第3図はシリンダライナー の外間にケーシング外層を一体硬造した状態の斜 視図、第4図は第3図における下一で町面図、第 5図は第4図における本部拡大図である。

- / ・・・・・ シリンダライナー
- 2 •••• 金屬俗數層
- 3 ・・・・・ ケーシング外層

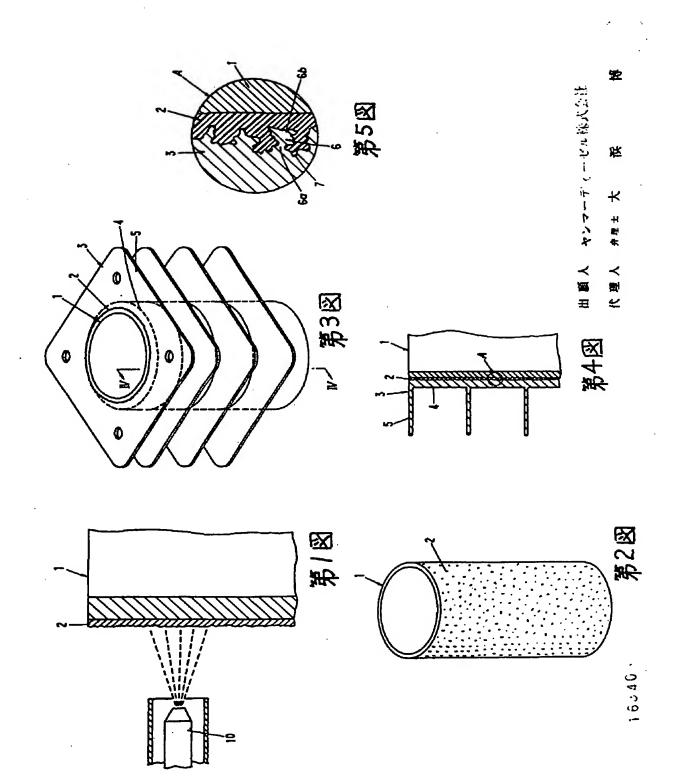

Partial Translation of Japanese Laid-Open Utility
Model Publication No. 53-163405
(Published on December 21, 1978)

Japanese Utility Model Application No. 52-70541 (Filed on May 30, 1977)

Title: CYLINDER FOR INTERNAL CUMBUSTION ENGINE
Applicant: YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.

[Page 3, line 19 to page 4, line 10]

Specifically, molten metal particles are unevenly adhered to the surface of the cylinder liner 1 by metal-spraying to the outside surface of the cylinder liner 1 to form complex and uneven surface, as shown in FIG. 5. Accordingly, the outer layer 3 of the casing, which is integrally cast outside the metal-sprayed layer 2, is engaged with the uneven surface of the metal-sprayed layer 2 to be extremely strongly jointed thereto. According to the present idea, as indicated as the reference sign 6 in FIG. 5, a back portion 6b can be made wider than a front portion 6a. Consequently, when a part of the outside layer 3 of the casing is engaged with the concave portion 6, an anchor effect occurs to strongly joint the outside layer 3 and the concave portion 6.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
Потигр.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.